

年度番号	事故発生日	品名	型式機種	事業者名	被害の種類	事故経過内容	製品の使用期間	事故原因	事故防止措置	事故発生時	再発防止措置	事故経過	事故受付日	品目
A200900463	2009/8/30	温水洗浄便座	HBC-88125WF	株式会社 I N A X	11.火災	当該製品及び周辺が燃焼する火災が発生した。(事故発生時: 異音発生)		調査の結果、当該製品は半年前から販売開始が予定していた。○当該製品の燃焼状況は、燃焼ファンが取り付けられている右側の燃焼が著しい状況であった。○燃焼ファンは燃焼が著しく、内部燃焼が起きている。○その他の燃焼状態、温水コース、温水ファン、電気が付く、内部燃焼、燃焼センサー、コントロール部に、発火の要因が認められた。●当該製品は、半年前から販売ファンに具備が生じていたため、出火に至る可能性は低いが、燃焼ファンは燃焼が著しく、内部燃焼が起きているため、製品起因が否か不明、事故原因の特定に至らなかった。	---	2009/9/8	引続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応を行うこととする。	経済産業省 重大製品事故(2009-1642)	2009/9/8	01 家庭用電気製品
A200900420	2009/8/12	温水洗浄便座			11.火災	異音が発生したため確認すると、当該製品周辺が燃焼する火災が発生した。(事故発生時: 異音発生)		調査の結果、○当該製品に高熱等の発火の要因が認められたことから、●当該製品からの発火ではないものと想定。	F-2	2009/8/26	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2009-1372)	2009/8/26	01 家庭用電気製品
2009-1437	2009/9/9	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥機付型】【電気製品】	D V - 2 1 5	(株) I N A X	5.製品破損	温水洗浄便座の内部燃焼が発生し、外部カバーにへこみができた。	約5年	温水洗浄便座のファンに異音発生を起因とする発火が発生し、ファンモーターが燃焼し着火した。燃焼燃焼センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	A-1	2009/8/26	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2009-1372)	2009/8/26	01 家庭用電気製品
2009-1809	2009/8/2	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥機付型】【電気製品】	ワッシュレット G T C F 7 4	T O T O (株)	3.燃傷	温水洗浄便座から蒸気が発生し、使用できたのでそのまま使用していたところ、喉が焼ける痛みがあり、気分が悪くなった。	約10年	温水洗浄便座のファンに異音が入ったため、温水により発熱した燃焼制御 IC の電源用コンドクタ、燃焼制御センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	G-3	2009/10/21	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	消費者センター	2009/10/21	01 家庭用電気製品
A200900353	2009/7/18	温水洗浄便座			11.火災	火災が発生し、当該製品及び周辺が燃焼した。(事故発生時: 異音発生)		調査の結果、○当該製品に高熱等の発火の要因が認められたことから、●当該製品からの発火ではないものと想定。	F-2	2009/7/26	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2009-1259)	2009/7/26	01 家庭用電気製品
2009-1215	2009/6/14	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥機付型】【電気製品】	ワッシュレット G T C F 7 4 0	T O T O (株)	5.製品破損	温水洗浄便座の左側の一部が燃焼し、本体から発熱した。	約10年	温水洗浄便座のファンに異音が入ったため、温水により発熱した燃焼制御 IC の電源用コンドクタ、燃焼制御センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	G-3	2009/7/26	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 重大製品事故(2009-0638)	2009/5/29	01 家庭用電気製品
A200900150	2009/5/14	温水洗浄便座	CW530 (株式会社I N A Xブランド)	アイン精工株式会社 (株式会社 I N A Xブランド)	11.火災	当該製品に向かって右側後が燃焼する火災が発生した。(事故発生時: 臭気発生)		事故の原因は、長期使用(約20年)による発熱電線コードの経路の変化と、使用の期間による腐食により、発熱電線コードの腐食が原因となり、腐食箇所から電線が露出してファンが燃焼し、出火に至ったものと考えられる。	---	2009/5/29	製品事業者であるアイン精工株式会社及び販売事業者である株式会社 I N A X は、平成20年11月27日(株) I N A X と及び平成20年12月3日(アイン精工(株))に事前社名を通知し、長期使用されている対象製品の修理に関する注意喚起を行うとともに、対象製品について不具合修理を実施している。	経済産業省 重大製品事故(2009-0638)	2009/5/29	01 家庭用電気製品
2009-0930	2009/5/11	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥機付型】【電気製品】	T C F 9 7 5 L	東陶機器 (株) (現: T O T O (株))	5.製品破損	温水洗浄便座から臭いにおいがし、発熱した。	約9年	コントロール基板の上の温水ヒーター用コネクタケーブル接続部において、ある期間の部品メーカー製コネクタメッキ不良を起こしや製品であったため、使用時の熱履歴及び腐食によりメッキが剥がれてコネクタ部分が接触不良となり発熱し、発熱の影響により燃焼の元凶が付着部で、ほんのわずかな発熱し、火災・発熱により燃焼が拡大し燃焼不良となり、異音でスパーク・発火したものと想定される。	A-2	2009/7/21	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2009-0449)	2009/5/8	01 家庭用電気製品
A200900105	2009/4/25	温水洗浄便座			11.火災	当該製品付近から発熱する火災が発生した。(事故発生時: 異音発生)		○当該製品は、熱交換機、温水ヒーター、換気扇が着て設置していた。○熱交換機の一部に腐食、発熱、燃焼が認められた。○当該製品は、温水洗浄便座に搭載された。温水洗浄便座のファンに異音発生を起因とする発火が発生し、ファンモーターが燃焼し着火した。燃焼燃焼センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	E-1	2009/5/8	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2009-0449)	2009/5/8	01 家庭用電気製品
2008-185	2009/3/25	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気製品】	T C F 6 1 1 S C 1	T O T O (株)	5.製品破損	トイレから臭いにおいがし、温水洗浄便座(ABS樹脂製)の電線が入って一部が焦げた。なお、事故品は浴室のトイレ用洗剤が溜められていた。	約12年	電線の接続に腐食発生を示す痕跡と絶縁破壊を示すアークエージングが確認されたことから、トイレ洗剤の影響でワックスメッキが起きた。その状態が燃焼の原因となり、燃焼の燃焼、ワックスメッキの部分のヒーター線への劣化が著しく、ヒーター線が断線しスパークし、燃焼の原因が起きたものと想定される。なお、取扱説明書及びしおりには、燃焼の原因で、割れて付着するおそれがあるとして、トイレ用洗剤等の使用を禁止する旨が記載されていたが、製品本体には両当事が表示されていなかった。	B-4	2009/3/11	燃焼原因が不明であるため、調査はとらなかった。なお、当該製品の販売は既に終了している。	燃焼原因不明	2009/3/11	01 家庭用電気製品
2008-5117	2009/2/27	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気製品】	A L - 5 0 2 0 1 1 (ブランド: 旭硝子 (株))	東京アールビ (株) (旧称)	3.燃傷	水道管壁面から出火して、約30分間メールを交換し、家人3人が熱気の中に入り発熱した。	約20年	事故の原因は、温水洗浄便座の電線が腐食により断線し、出火したものと想定される。○当該製品は、温水洗浄便座に搭載された。温水洗浄便座のファンに異音発生を起因とする発火が発生し、ファンモーターが燃焼し着火した。燃焼燃焼センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	G-3	2009/3/23	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	製品評価技術機構	2009/3/23	01 家庭用電気製品
2008-4977	2009/2/27	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気製品】	D V - 2 1 7	(株) I N A X	5.製品破損	温水洗浄便座の内部燃焼が発生し、外部カバーの一部へこみができた。	約4年	温水洗浄便座のファンに異音発生を起因とする発火が発生し、ファンモーターが燃焼し着火した。燃焼燃焼センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	A-1	2009/2/19	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2009-0449)	2009/2/19	01 家庭用電気製品
2009-0345	2009/1/17	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥機付型】【電気製品】	T C F 9 7 0 L	東陶機器 (株)	5.製品破損	温水洗浄便座の外側の一部が変形、発熱した。	不明	コントロール基板の上の温水ヒーター用コネクタケーブル接続部において、ある期間の部品メーカー製コネクタメッキ不良を起こしや製品であったため、使用時の熱履歴及び腐食によりメッキが剥がれてコネクタ部分が接触不良となり発熱し、発熱の影響により燃焼の元凶が付着部で、ほんのわずかな発熱し、火災・発熱により燃焼が拡大し燃焼不良となり、異音でスパーク・発火したものと想定される。	A-2	2009/4/30	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2008-3522)	2008/11/13	01 家庭用電気製品
2008-3707	2008/11/26	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気製品】	T C F 8 4 0	東陶機器 (株)	5.製品破損	温水洗浄便座から臭いにおいがし、	約13年10月	温水洗浄便座のファンに異音が入ったため、温水により発熱した燃焼制御 IC の電源用コンドクタ、燃焼制御センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	G-3	2008/12/21	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	防犯機関	2008/12/21	01 家庭用電気製品
2009-0344	2008/11/10	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥機付型】【電気製品】	T C F 9 7 5 L	東陶機器 (株)	5.製品破損	温水洗浄便座から臭気が出て、発熱し、燃焼が一部が変形、発熱した。	不明	コントロール基板の上の温水ヒーター用コネクタケーブル接続部において、ある期間の部品メーカー製コネクタメッキ不良を起こしや製品であったため、使用時の熱履歴及び腐食によりメッキが剥がれてコネクタ部分が接触不良となり発熱し、発熱の影響により燃焼の元凶が付着部で、ほんのわずかな発熱し、火災・発熱により燃焼が拡大し燃焼不良となり、異音でスパーク・発火したものと想定される。	A-2	2009/4/30	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2008-3522)	2008/11/13	01 家庭用電気製品
A200800809	2008/10/29	温水洗浄便座			2.燃傷	当該製品を使用したところ、下半身に火傷を負った。(事故発生時: 異音発生)		調査の結果、○使用者は、当該製品の燃焼の温度が高くなっていることに気付かず長時間使用を継続していた。○燃焼の原因は、燃焼制御 IC の電源用コンドクタ、燃焼制御センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	E-2	2008/11/13	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2008-3522)	2008/11/13	01 家庭用電気製品
A200800779	2008/10/19	洗剤便座			11.火災	当該製品が燃焼する火災が発生した。(事故発生時: 臭気発生)		当該製品からの出火の要因は不明、事故発生後、温水ヒーター一部が燃焼していたことから、製品から出火した要因ではないと判断した。	F-2	2008/11/5	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2008-3250)	2008/11/5	01 家庭用電気製品
A200800790	2008/10/8	温水洗浄便座	D V - 2 1 6 H	株式会社 I N A X	11.火災	当該製品の一部が燃焼し、発熱し、本体カバーの一部が燃焼する事故が発生した。(事故発生時: 臭気発生)		事故の原因は、温水洗浄便座のファンが燃焼し、出火したものと想定される。○当該製品は、温水洗浄便座に搭載された。温水洗浄便座のファンに異音発生を起因とする発火が発生し、ファンモーターが燃焼し着火した。燃焼燃焼センサーの過電流が起きた。安全装置(温度ヒューズ)が作動していなかったため、燃焼が異常発熱し、部分的に焦げ付いたと想定される。	---	2008/11/7	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 重大製品事故(2008-3434)	2008/11/7	01 家庭用電気製品
A200800617	2008/9/15	温水洗浄便座	CW-531 (I N A Xブランド)	アイン精工株式会社	11.火災	トイレの窓から発熱しているのを見つけて、扉を開けたところ、当該製品から火が出た。		事故の原因は、長期使用されている当該製品の電線コードの腐食したことにより出火に至ったものだが、発熱電線コードが腐食した原因については特定されなかった。	---	2008/9/11	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 重大製品事故(2008-2750)	2008/9/11	01 家庭用電気製品
2008-5287	2008/9/10	温水洗浄便座【電気温水浴】【電気製品】	T C F 6 1 1 S C 1	T O T O (株)	4.火災被害	温水洗浄便座 (ABS樹脂製) の一部に電線と集積があり、燃焼品が溜まっていた。なお、事故品は浴室のトイレ用洗剤が溜められていた。	約12年	電線の接続に腐食発生を示す痕跡と絶縁破壊を示すアークエージングが確認されたことから、トイレ洗剤の影響でワックスメッキが起きた。その状態が燃焼の原因となり、燃焼の燃焼、ワックスメッキの部分のヒーター線への劣化が著しく、ヒーター線が断線しスパークし、燃焼の原因が起きたものと想定される。なお、取扱説明書及びしおりには、燃焼の原因で、割れて付着するおそれがあるとして、トイレ用洗剤等の使用を禁止する旨が記載されていたが、製品本体には両当事が表示されていなかった。	B-4	2009/3/11	燃焼原因が不明であるため、調査はとらなかった。なお、当該製品の販売は既に終了している。	燃焼原因不明	2009/3/11	01 家庭用電気製品
A200800560	2008/8/25	温水洗浄便座			11.火災	燃焼便座にアークアークメントを付けて当該製品が燃焼して、トイレから出火する火災が発生した。(事故発生時: 臭気発生)		調査の結果、当該製品の燃焼シートのアークアークメントの間に電線コードが埋められた状態で使用されていたため、電線コードが腐食し、断線、ショートで発火したものと判断した。	F-3	2008/8/25	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2008-2375)	2008/8/25	01 家庭用電気製品
2008-2898	2008/8/12	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥機付型】【電気製品】	T C F 9 4 5 L	T O T O (株)	5.製品破損	温水洗浄便座から臭気して、外側の一部が変形した。	約8年	コントロール基板の上の温水ヒーター用コネクタケーブル接続部において、ある期間の部品メーカー製コネクタメッキ不良を起こしや製品であったため、使用時の熱履歴及び腐食によりメッキが剥がれてコネクタ部分が接触不良となり発熱し、発熱の影響により燃焼の元凶が付着部で、ほんのわずかな発熱し、火災・発熱により燃焼が拡大し燃焼不良となり、異音でスパーク・発火したものと想定される。	A-2	2008/10/21	製品事業者である株式会社 I N A X は、今後も同様の燃焼が発生するおそれがあることから、平成20年2月17日付けの新規及びホームページに注意喚起を実施し、無償で交換を行っている。	経済産業省 非重大製品事故(2008-2375)	2008/10/21	01 家庭用電気製品
2008-1573	2008/7/22	幼児用補助便座 (樹脂製、スチール付)			3.燃傷	当該製品を使用して落下し、足の指先が破れた。指先が腫れやすくなり、足の指先が腫れた。当該製品を履きやすくと持ち上げたところスチール製の右側も破損した。	約2月	製品の構造が不明であるため、調査はとらなかった。なお、当該製品の販売は既に終了している。	G-1	2008/7/22	消費者センター	2008/7/22	01 幼児用電気製品	

年度番号	事故発生日	品名	型式機種	事業者名	被害の種類	事故通知内容	製品の使用期間	事故原因	事故原因再発防止措置	事故通知者	事故受付日	品目
2006-2890	1996/2/1	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥式便座】	フレッシュレットS(TCF630)	東海機器(株)	5製品破損	温水洗浄便座の便座表面の一部が割けた。	約3月	製造時の組み立て用内部配線のコネクタを圧着作業時に、内部配線に傷の付いたものが混入したか、または割けが深すぎたため、当該部分で接触不良となり発熱し、便座の樹脂部分を焦がし、最終的に内部配線が断裂したものと推定される。	A2	製造事業者	2007/3/19	01 家庭用電気製品
AJ20100584	2021/10/00	温水洗浄便座			2遺失	施設で当該製品を使用中、火傷を負った。(事故発生地: 福島県)		調査の結果、○当該製品の外観は、便座表面、裏面の外、内面等3箇所に亀裂が認められた。○便座内部はカーニスターと制御ユニット部の両方があり、両方でアーク発生による発熱の恐れが認められた。○カーニスターの抵抗値は規格値から外れており、便座温度を測定した結果、仕様より高温であった。○便座ヒーター線及び本体内部の導線等、その他の電気部品に異常は認められなかった。●当該製品は、介護施設において使用にともなう負荷による発熱が生じたまま使用が継続されたため、便座温度より高くなった状態でカーニスター部分が発熱し、カーニスターの抵抗値が規格値を離れたことで、使用時に便座の温度が仕様の設定温度より高温となり、火傷に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「故障(製品にひびが割れが入っている)したままでも使い続けられない」と記述されている。		経済産業省 非常大製品事故(2021-2278)	2021/11/4	01 家庭用電気製品
2016-1455	2016/08/00	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥式便座】【電気便座】			6被害なし	ネット上で購入した温水洗浄便座が到着していた。(事故発生地: 三重県)	約5年	本品に異常発熱を発生する原因は認められず、電源アークに付属の温度センサーが作動した原因の特定はできなかった。	G1	製造事業者は、事故原因が不明であるため、措置はとらなかった。	2016/10/28	01 家庭用電気製品
2010-2587	2010/08/00	温水洗浄便座【電気温水給】【電気便座】	SX TCF341	TOTO(株)	4製品破損	温水洗浄便座の操作部から液体が漏れ出し、床面を汚損した。	約20年	操作部内の基板に塗布された防水用ポリアインク材(ポリウレタン樹脂製)が長期使用(20年)により劣化、劣化が顕著し、浸透化して操作部から液体漏れ出るものと推定される。	C1	経年変化による事故とみられ、他に同種事故発生の情報がないことから、措置はとらなかった。	2010/9/22	01 家庭用電気製品
2008-0288	2008/04/00	温水洗浄便座【電気温水給】【電気便座】			5製品破損	温水洗浄便座の便座部に接続した配線の一部が焼損した。	約12年	便座部に接続した配線が焼損したことにより、スリーブが溶け、配線が焼損したものと考えられるが、使用状況が不明であるため、原因の特定はできなかった。	G1	事故原因が不明であるため、措置はとらなかった。	2008/4/11	01 家庭用電気製品
2009-1271	2008/00/00	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥式便座】【電気便座】	TCF741	TOTO(株)	5製品破損	温水洗浄便座から異臭が臭いにおいがした。	約10年	温水タンク部で漏水が生じたため、漏水により基板にある電圧制御用ICの端子間でショートし、基板に過電圧が印加され発熱し、基板をコーティングしている樹脂材が溶融したものと考えられるが、温水タンク部で漏水した原因の特定はできなかった。	G3	該大被害に至っていないことから、今後の事故状況を注視し、必要に応じて対応することとした。なお、当該製品は既に販売を終了している。	2009/8/6	01 家庭用電気製品
2007-1365	2007/04/00	温水洗浄便座【自動洗浄乾燥式便座】【電気便座】	TCF471 #SC1	TOTO(株)	5製品破損	温水洗浄便座から煙が出た。	約13年	基板に配り付けられたヒューズ(リード線付)のほんだ付部で接点の劣化が生じていることから、ほんだ付け不良のため、ほんだ付クワックを生じて、接触不良となり異常発熱し発煙したものと推定される。	A2	発熱、発煙のみで終息しており、該大被害に至っていないことから、今後の発生状況を注視することとし、措置はとらなかった。	2007/6/1	01 家庭用電気製品
2007-3400	2007/03/00	温水洗浄便座【電気温水給】【電気便座】	TCF920F #SC1	TOTO(株)	5製品破損	温水洗浄便座から異臭がして、ブレーカーが落ちた。	約15年	長期使用(約15年)により、コントロール装置上のスイッチング素子が熱ストレス等により内部短絡し、ブレーカーが作動するとともにスイッチング素子が発熱・発煙して異臭がしたものと推定される。	C1	経年変化による事故とみられ、異常時には安全装置により過電圧を遮断し、該大被害に至る可能性が低いことから、措置はとらなかった。なお、当該製品は既に生産を終了している。	2007/9/12	01 家庭用電気製品